

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この説明書は、必ず保管してください。

**安全上のご注意**

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。  
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

<b>警告</b>	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
<b>注意</b>	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- してはいけない
- 必ず守る

**■施工上のご注意**

<b>警告</b>								
 分解禁止	分解・改造をしないでください。 感電・火災の原因になります。							
 定格電流・定格電圧を超えて使用しないでください。 過熱して火災の原因になります。								
 アースせよ	アース端子を利用して、アース接続を必ず行ってください。 感電の原因になります。							
	電気工事(取付・施工)は有資格者が行ってください。 故障・感電・けがの原因になります。							
<p>電気工事は「電気設備技術基準」および「内線規程」を厳守してください。故障・感電・けがの原因になります。</p> <p>端子ねじがゆるむ場合がありますので、定期的には必ず増し締めを行ってください。発熱・焼損・火災の原因になります。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ねじの呼び</th> <th>適正締付トルク N・m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>端子ねじ M5</td> <td>1.8~2.0</td> </tr> <tr> <td>コード押え金具ねじ M3</td> <td rowspan="2">0.6~0.8</td> </tr> <tr> <td>端子カバーねじ M3</td> </tr> </tbody> </table> <p>増し締めの際、必ず差込プラグを抜くなどして、電源が供給されていないことを確認してから作業してください。感電の原因になります。</p>		ねじの呼び	適正締付トルク N・m	端子ねじ M5	1.8~2.0	コード押え金具ねじ M3	0.6~0.8	端子カバーねじ M3
ねじの呼び	適正締付トルク N・m							
端子ねじ M5	1.8~2.0							
コード押え金具ねじ M3	0.6~0.8							
端子カバーねじ M3								

<b>注意</b>					
	異極間の絶縁抵抗試験を行わないでください。 焼損の原因になります。				
	ラックに固定して使用してください。 破損・感電・火災の原因になります。				
<p>使用するねじは、指定されたものを使用してください。 取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ねじの呼び</th> <th>適正締付トルク N・m※</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M5</td> <td>1.0~1.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ただし、S タイプねじにおいて締付時の初期トルクはこの限りではありません。</p>		ねじの呼び	適正締付トルク N・m※	M5	1.0~1.5
ねじの呼び	適正締付トルク N・m※				
M5	1.0~1.5				

**■使用上のご注意**

<b>警告</b>	
 分解禁止	分解・改造をしないでください。 感電・火災の原因になります。
 ぬれ手禁止	被覆に傷が付いた状態での使用や、濡れた手でのプラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。
	電源コードまたはケーブルの引張り・はさみ・無理な曲げ・ねじり・傷付け・加工・加熱・重いものを載せるなどしないでください。 断線して火災の原因になります。
	定格電流・定格電圧を超えて使用しないでください。 過熱して火災の原因になります。
<p>プラグの差し込みが浅い状態で使用しないでください。 感電・火災の原因になります。</p> <p>電源コードまたはケーブルを束ねての使用は避けてください。 過熱して火災の原因になります。</p> <p>二重三重のたこ足配線はしないでください。プラグが抜けやすくなり、発熱して火災の原因になります。</p> <p>刃の曲がったプラグは使用しないでください。 火災の原因になります。</p> <p>外部カバー・電源コードまたはケーブル・プラグ・コンセントが破損したままの状態で使用しないでください。感電・火災の原因になります。</p>	


## ⚠ 警告

⊘	通電中に電源接続部の端子カバーを開けないでください。 感電・火災の原因になります。	!	20A タイプの場合、コンセント 1 口につき 10A 以下で使用し、合計 20A 以下で使用してください。 30A タイプの場合、コンセント 1 口につき 10A 以下で使用し、製品に表示されている 1 エリア (1 系統) は合計 15A 以下、2 エリア (2 系統) で合計 30A 以下で使用してください。発熱・焼損・火災の原因になります。
!	定期的にプラグの表面や差込部を掃除してください。 火災の原因になります。		周囲温度 40℃以下で使用してください。 発熱・焼損・火災の原因になります。
!	必ずプラグを持ってまっすぐに引抜いてください。 内部の電線が切れて、焼損・火災の原因になります。		


## ⚠ 注意

⊘	次のような場所では使用しないでください。 故障の原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高温、高湿となる場所</li> <li>・振動、衝撃のある場所</li> <li>・塵埃やオイルミストが多い場所</li> <li>・ノイズ (電界・磁界) の強い場所</li> <li>・水滴のかかる場所</li> <li>・導電性粉塵 (カーボン繊維・金属粉など) のある場所</li> </ul>	⊘	洗剤やトイレの液体洗剤、殺虫剤をかけないでください。 発煙・発火の原因になります。
			左右の刃の大きさが違うプラグは使用しないでください。 プラグが外れなくなる場合があります。
			電源コードまたはケーブルに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。破損・感電・火災の原因になります。

## ■各部の名称・仕様

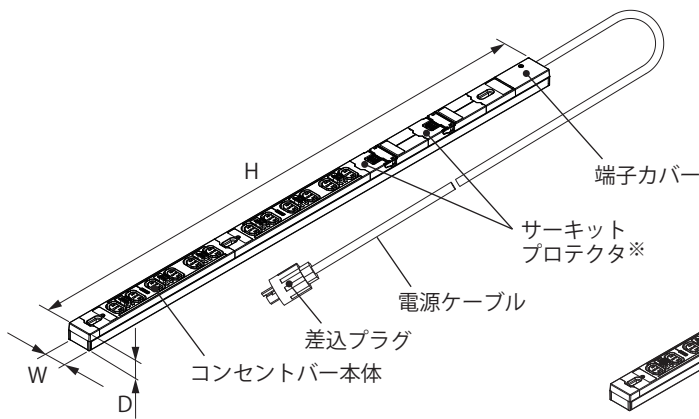

RD81-3012CP-2

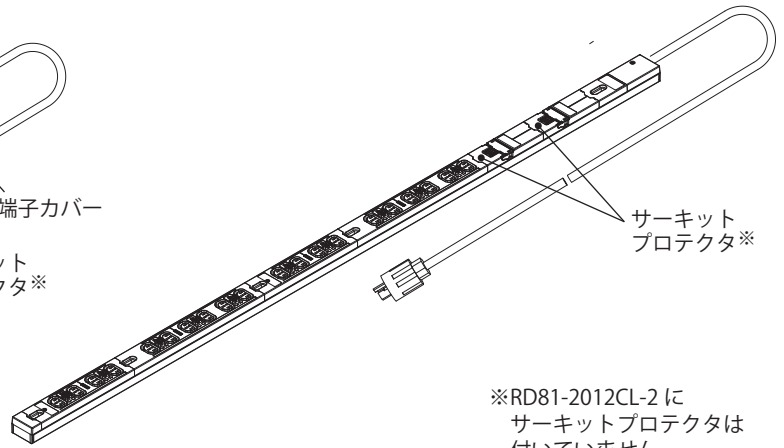

RD81-3020CP-2

※RD81-2012CL-2 に  
サーキットプロテクタは  
付いていません。

- ・周囲温度：-5℃～40℃ (ただし、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)
- ・周囲湿度：85%RH以下 (氷結や結露がないこと)

品名記号	外形寸法 mm			製品質量 kg	色彩	定格電圧 V	定格電流 A※ 合計	コンセント 口数	コンセント 仕様	ケーブル仕様	サーキット プロテクタ
	W	H	D								
RD81-2012CL-2	44	713	36	1.6	ブラック	AC250	20	12	IEC C13	NEMA L6-20P 付 VCT3m	—
RD81-3008CP-2	44	793	36	2.1	ブラック	AC250	30	8		NEMA L6-30P 付 VCT3m	20A×2
RD81-3012CP-2		953		2.3				12			
RD81-3020CP-2		1,353		2.7				20			
RD81-3024CP-2		1,513		2.9				24			

※30A タイプは、2 系統配線により 1 エリア合計 15A まで、2 エリア合計で 30A まで使用可能です。

## ●付属品

名称	RD81-2012CL-2 RD81-3008CP-2 RD81-3012CP-2	RD81-3020CP-2	RD81-3024CP-2	適用機種※
S タイトなべ小ねじ M5	3 コ	5 コ	4 コ	FS シリーズ
ばね座金 5	3 コ	5 コ	4 コ	
平座金 5	3 コ	5 コ	4 コ	
3 点セムスなべ小ねじ M5	3 コ	5 コ	5 コ	AH シリーズ
ナット	3 コ	5 コ	5 コ	
ナットサポート	3 コ	5 コ	5 コ	
取扱説明書 (本紙)	1 部	1 部	1 部	—


※適用機種に応じた付属品をご使用ください。

## ■取付方法

### 【FS シリーズ】

フレームタテにコンセントバーの取付穴を利用して、付属のSタイトなべ小ねじ M5・ばね座金 5・平座金 5 にて固定してください。

【ご注意】 RD81-3024CP-2 タイプは、コンセントバーの取付穴 5 か所に対し 4 か所固定となります。

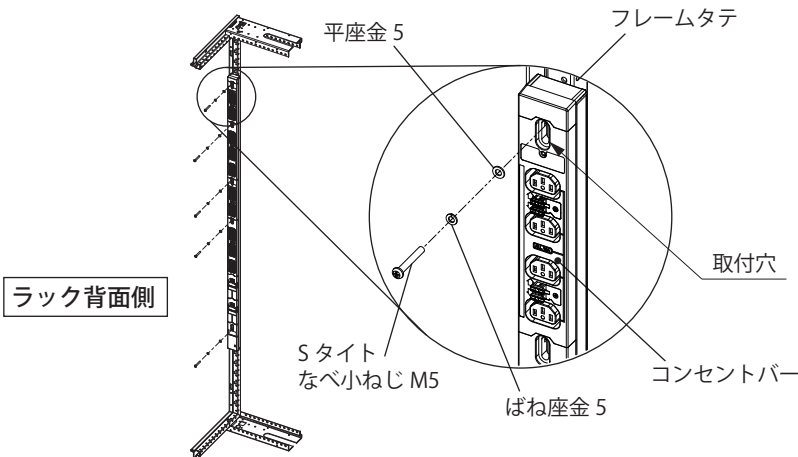

### 【AH シリーズ】

1. フレームタテの取付溝に付属のナットサポートおよびナットを取り付けてください。(図 1)



2. フレームタテにコンセントバーの取付穴を利用して、付属の3点セムスなべ小ねじ M5 にて固定してください。


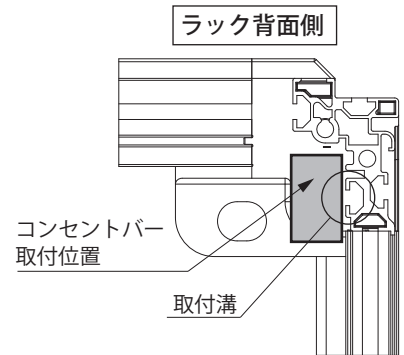


図 1 取付部断面図

## ⚠ 注意

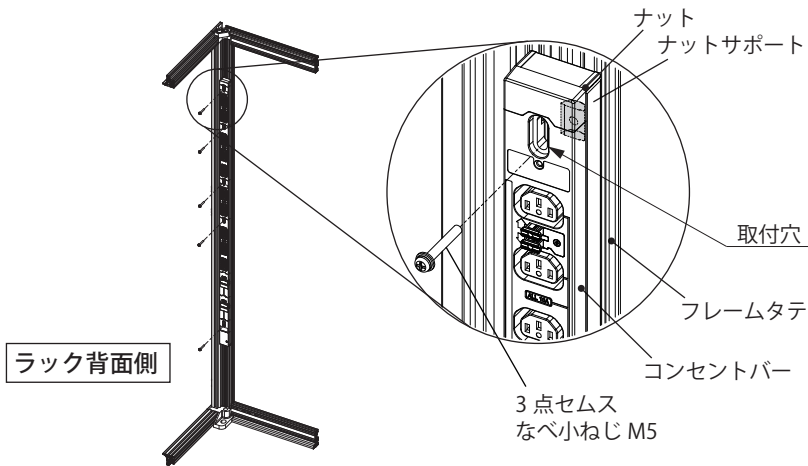


取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、落下・破損の原因となります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m※
M5	1.0~1.5

※ただし、Sタイトねじにおいて締付時の初期トルクはこの限りではありません。

## ■通電・遮断状態



初期状態は通電状態(ON)になります。サーキットプロテクタが切れると遮断状態(OFF)になります。カバーの「PUSH」部を押し、カバーを開き「ON」表示を押すと通電状態(ON)になります。

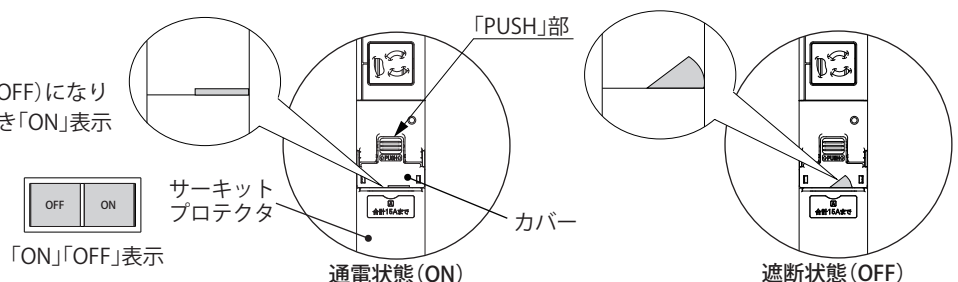

## ■プラグの使用法

### ●プラグの接続方法


プラグを奥まで確実に差し込んでください。

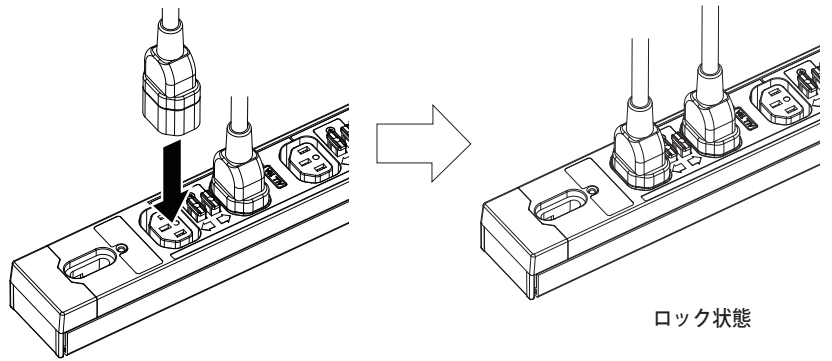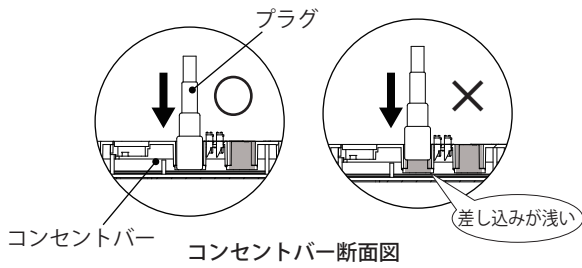

### ●プラグの取り外し方法

1. 差込口に隣接するリリースボタンを⊖ドライバーなどで押し下げてください。
2. リリースボタンを押し下げたままプラグを引き抜いてください。

**【ご注意】** リリースボタンを押さずにプラグを引き抜かないでください。  
抜止構造が破壊するだけでなく導通不安定を発生させる原因になります。

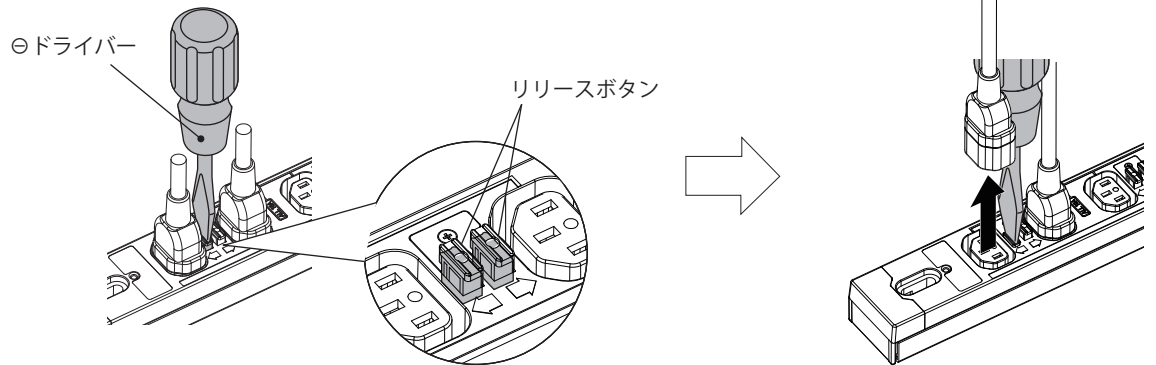




## ⚠ 警告



プラグの差し込みが浅い状態で使用しないでください。  
感電・火災の原因になります。

## ■端子部ねじの増し締め方法

1. 端子カバーねじ M3 をゆるめて端子カバーを取り外してください。
2. 端子ねじ M5 およびコード押え金具ねじ M3 を適正締め付けトルクにて締め付けてください。
3. 端子カバーを取り付けて、端子カバーねじ M3 にて固定してください。

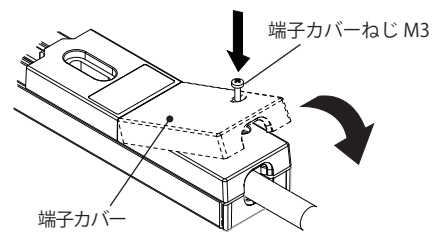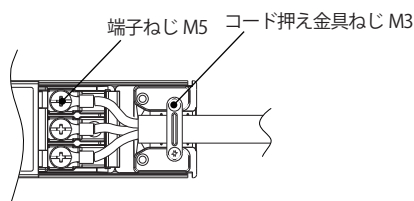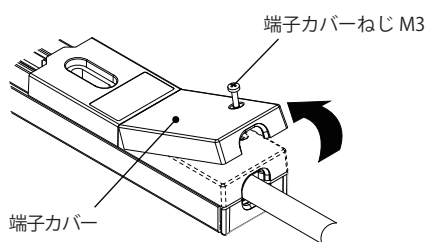

## ⚠ 警告



増し締めの際、必ず差込プラグを抜くなどして、電源が供給されていないことを確認してから作業してください。  
感電の原因になります。



端子ねじがゆるむ場合がありますので、定期的に必ず増し締めを行ってください。発熱・焼損・火災の原因になります。

ねじの呼び	適正締め付けトルク N・m
端子ねじ M5	1.8~2.0
コード押え金具ねじ M3	0.6~0.8
端子カバーねじ M3	

## お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

**TEL (0561) 64-0152**

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。  
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2019年7月

A